





ドリル穴図作成方法

GerbTool ではドリルデータからドリル穴図の作成が可能です。
以下手順です。

ドリル穴図を作成するプロダクトを開きます。

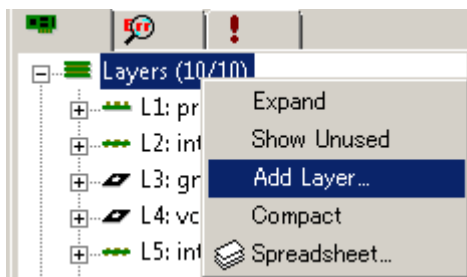


ドリル穴図を作成する、レイヤーを追加します。
Layers を選択、右クリックメニューから Add Layer... を選択
します。

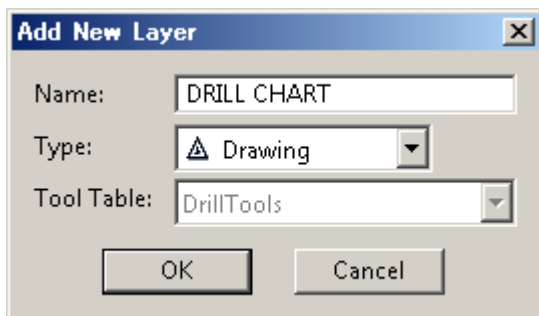

Name : 名前を付けます。(任意)
Type:Drawing

OK をクリックします。

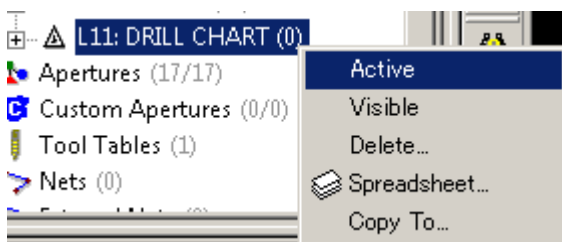

追加したレイヤーを選択し、右クリックメニューActive を選
択します。

ドリル穴図作成方法

Add Hole Chart

Source / Destination Layer
 Drill Layer: 9 Drawing Layer: 11

Chart Text
 Height: 2.540 Rotation: 0 Line Spacing: 1.00
 Width: 2.540 Slant: 0 Char Spacing: 1.00
 Title: Hole Chart

Tool	Symbol	Size	FHS	+Tol	-Tol	Plated	Qty	Remarks
T1	A	0.457	0.457			Yes	565	
T2	B	0.813	0.813			Yes	4	
T3	C	2.362	2.362			No	1	
T4	D	0.813	0.813			No	2	
T5	E	0.813	0.813			No	12	

Symbol Dimensions
 Size: 1.168 Line Width: 0.102
 Proportional: Percentage: 75 Min Size: 0.508

Enable Automatic Updates **OK** Cancel Set As Default


メニューから
 Documentaion/Drilling/Drill/Add
 Hole chart を選択します。

Drill Layer: ドリルレイヤーを選択
 Drawing Layer: 追加したレイヤーを
 選択

Title: 図のタイトル名を入力します。

Proportional にチェックを入れると
 図に表示される Symbol が穴の直径
 に対し何%の大きさで表示するか設
 定が可能です。

OK をクリックします。

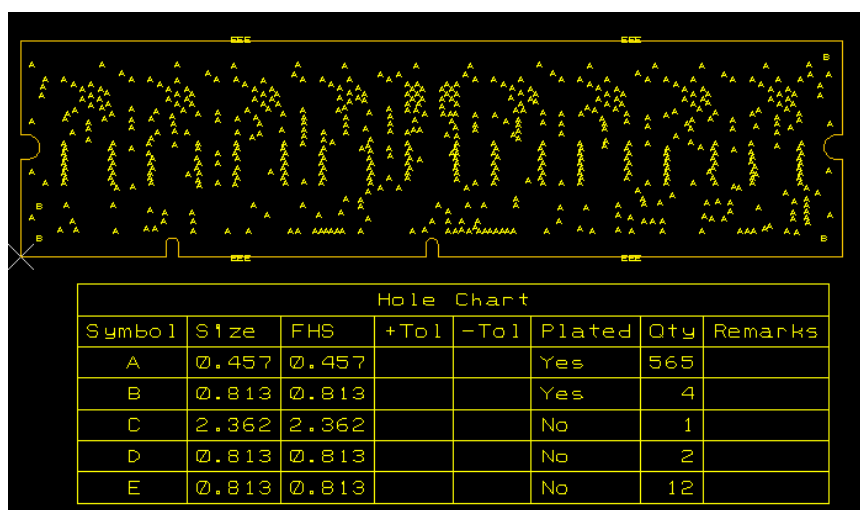

カーソルへドリル穴図がセットされ
 ます、クリックして配置します。